

# SERVIZIO INFORMAZIONE



## Azionamento del gruppo Mercedes-Benz: indicazione di montaggio per i tensionatori 534 0243 10 e 534 0244 10


**Produttore:** Mercedes-Benz

**Modelli:** Classe A (W168)  
Classe B (W245)  
Vaneo (414)

**Motori:** 1.4 (166.940)  
1.5 (266.920)  
1.6 (166.960, 166.961)  
1.7 (266.940)  
1.9 (166.990, 166.991)  
2.0 (266.960, 266.980)  
2.1 (166.995)  
1.7D (668.940, 668.941,  
668.942, 668.914)

**OE Numeri:** (1) A 166 200 09 70  
(2) A 668 200 21 70

**N. art.:** (1) 534 0243 10  
(2) 534 0244 10

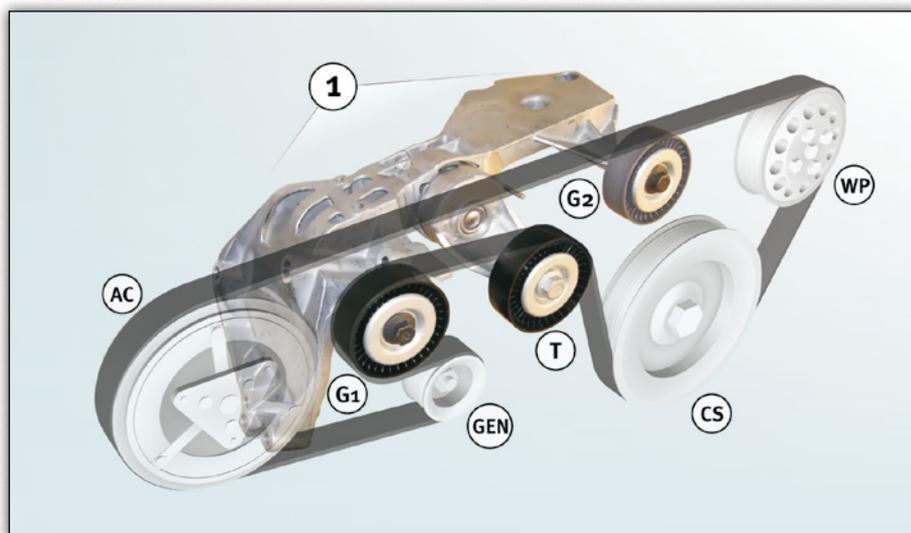

**Figura 1** 534 0243 10 - Unità completa tendicinghia nell'azionamento del gruppo e schema di azionamento

I veicoli sopra indicati, sui quali è montato il tensionatore 534 0243 10 o 534 0244 10, possono presentare alcuni rumori o una maggiore usura della cinghia. Tali inconvenienti possono manifestarsi anche dopo la sostituzione del tensionatore e della cinghia.

Schaeffler Automotive Aftermarket consiglia di verificare accuratamente il gioco delle pulegge dei singoli gruppi e, in particolare, dell'alternatore trifase e della pompa acqua. L'eventuale spostamento riscontrato deve essere corretto assolutamente.

### Ulteriori indicazioni

- 1) Verificare il funzionamento della ruota libera dell'alternatore ed eventualmente sostituirla.
- 2) Sostituire l'unità completa tendicinghia e non solo il singolo tensionatore

### Legenda per Figura 1:

- (1)** Tensionatore con braccio tenditore (T) e pulegge di rinvio (G1/G2)  
**(AC)** Compressore climatizzatore  
**(GEN)** Alternatore trifase  
**(CS)** Albero a gomito  
**(WP)** Pompa acqua

### Nota:

Attenersi alla sequenza di montaggio e alla coppia prescritta per le viti del tensionatore. Ai prodotti vengono accluse anche le relative istruzioni per il montaggio.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 01.2010

**INA 0050**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

