


# SERVICE-INFO



## Interval zamjene reparaturnog seta 535 0186 10

<b>Proizvođač vozila:</b>	Volkswagen
<b>Modeli:</b>	Phaeton, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
<b>Motor:</b>	2.5 TDI, 5.0 TDI
<b>OE Br.:</b>	Remenica praznog hoda alternatora (1) 070 903 201 E Elastična spojna obujmica (2) 070 903 327 C (promijenjeno) 070 903 327 D (aktuelno)
<b>Kat. Br.</b>	Remenica praznog hoda alternatora (1) 535 0118 10 Elastična spojna obujmica (2) 535 0185 10* Reparaturni set (3) 535 0186 10

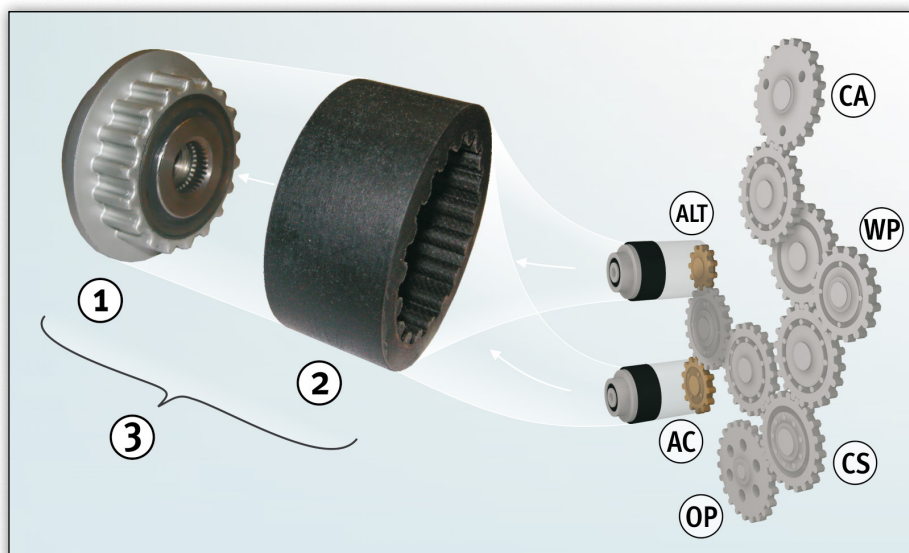

**Slika 1:** Remenica slobodnog hoda alternatora s fleksibilnom spojnom čahurom i pogonom s čeonim zupčanicima

Proizvođač vozila u svojim uputama za održavanje remenice slobodnog hoda alternatora 535 0118 10 (**1 - slika 1**) i spojne čahure 535 0185 10\* (**2 - slika 1**) navodi vremenski interval zamjene koji je ovisan o tome da li je vozilo opremljeno sa diesel filterom krutih čestica. Interval zamjene kod vozila bez diesel filtera krutih čestica je 150 000 kilometara, a kod vozila s diesel filterom krutih čestica 180 000 kilometara.

Kod navedenih vozila kod zamjene remenice slobodnog hoda alternatora i spojne čahure neophodno je skinuti alternator odnosno kompresor klima uređaja.

### Uputa:

Prema uputama proizvođača vozila, kod zamjene fleksibilne spojne čahure neophodno je zamijeniti i remenicu slobodnog hoda alternatora!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

**Alternator smije biti skinut i ponovo ugrađen samo zajedno sa svojim nosačem za ugradnju! Razdvajanje ovih dviju komponenti dovodi do nepodešenosti alternatora sa već podešenom remenicom slobodnog hoda alternatora na pogon s čeonim zupčanicima.**

**Osnovno podešavanje ne može biti izvršeno uz primjenu uobičajenih radioničkih alata!**

Na **slici 1** prikazan je raspored pojedinačnih komponenti pogona s čeonim zupčanicima kod Volkswagen motora.

Remenica slobodnog hoda alternatora 535 0118 10 (1) i spojna čahura 535 0185 10\* (2) kod ovog pogona koriste se ne samo za alternator (ALT) već i za kompresor klima uređaja (AC).

### Legenda za sliku 1:

- (1) Remenica slobodnog hoda alternatora 535 0118 10
- (2) Fleksibilna spojna čahura 535 0185 10 \*
- (3) Reparaturni set 535 0186 10
- (CA) Zupčanik bregastog vratila
- (WP) Zupčanik vodene pumpe
- (CS) Zupčanik koljenastog vratila
- (OP) Zupčanik uljne pumpe
- (ALT) Spoj na alternator
- (AC) Spoj na kompresor klima uređaja

\*) Ne isporučuje se pojedinačno.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 10.2011

**INA 0084**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
aftermarket.hr@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.com

