

## Zastąpienie tłumika drgań 535 0117 10 sprężetkiem alternatora 535 0105 10

Marki pojazdów:  
Dacia, Renault

Nr. LuK -AS stary 535 0117 10  
Nr. LuK -AS stary 535 0105 10

NR OE:  
•Renault 77 00 110 616

Nr. alternatora : 82 00 323 137



Fot.1: 535 0117 10

Tłumik drgań o nr LuK-AS: 535 0117 10 (fot. 1) jest wycofany z produkcji i zastąpiony sprężetkiem alternatora: 535 0105 10 (fot. 2).



Fot.2: 535 0105 10



Fot.3: Wymiana


**Zawartość opakowania:**  
1 x sprężetko alternatora  
2 x ostonka uszczelniająca

**Wskazówki montażowe:**

1. zdjąć pasek wieloklinowy
2. sprawdzić wszystkie elementy układu pod kątem uszkodzeń, ew. wymienić
3. zdemontować oryginalne koło pasowe alternatora (fot. 3)
4. zamontować sprężetko 535 0105 10, stosując odpowiedni klucz (fot. 4)
5. założyć na sprężetko ostonkę – zwrócić uwagę na jej właściwą pozycję
6. zamontować pasek wieloklinowy



Stosować się do zaleceń producenta pojazdu !

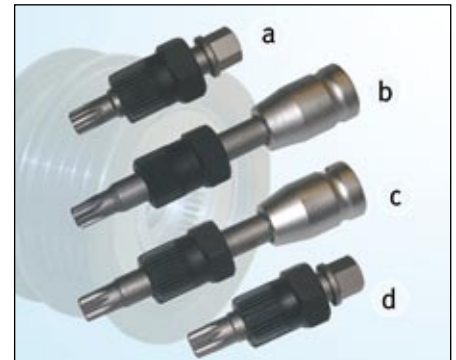

Fot. 4: Zestaw kluczy

- a. 400 0235 10 (Torx, krótki)
- b. 400 0201 10 (Torx, standard)
- c. 400 0200 10 (Wielowspust, standard)
- d. 400 0234 10 (wielowspust, krótki)

**UWAGA :**

Usterka tłumika drgań może prowadzić do unieruchomienia pojazdu !

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem [www.luk-as.pl](http://www.luk-as.pl) lub portalu RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stan 02.2009

INA 0026

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG